

Erste Hilfe bei Problemen mit Motorrahmen x82-FM

lattoflex®

gültig für Rahmen mit der abgebildeten Fernbedienung (ab Bj. 2023)

Lattoflex 282-FM/382-FM/982-FM 2-Motorer



Rahmen reagiert nicht	
Ursache	Abhilfe
Netzstecker gezogen / Netzzuleitung unterbrochen.	Netzstecker einstecken / Steckverbindungen am Netzgerät prüfen.
Steckdose ohne Strom.	Sicherung im Haus prüfen.
Funkfernbedienung: nicht mehr angelernt.	Neu anlernen, siehe unten.
Kabelhandschalter: Kabelverbindung unterbrochen.	Steckerbuchse und Kabel prüfen.

Fernbedienung reagiert nicht	
Ursache	Abhilfe
Batterien entladen, Kabel ohne Kontakt.	Batterien wechseln, 2x AA bzw. Kabelverbindung prüfen.
Batterien falsch herum eingelegt.	Batterien herausnehmen, richtig einsetzen. Dabei auf + und - achten. Siehe Kennzeichnung im Gehäuse.
Fernbedienung defekt.	Fernbedienung tauschen.

Rücken- oder Fußverstellung ausgefallen	
Ursache	Abhilfe
Keine Verstellung, trotz Motorgeräusche.	Vermutlich Seilzug defekt, bitte wenden Sie sich an den Innendienst von Lattoflex!
Antriebseinheit ist überhitzt durch Dauerbetrieb.	Ca. 10 Minuten auskühlen lassen.

Manuelles Anlernen Fernbedienung nach der ersten Inbetriebnahme


Nehmen Sie den Funkempfänger und drücken Sie zweimal kurz die „Lern“-Taste am Empfänger. Das Nachtlicht beginnt zu blinken und signalisiert den Lernmodus.



Nehmen Sie jetzt die Funkfernbedienung und drücken eine beliebige Taste zur Bestätigung des Anlernvorgangs.

Notabsenkung bei Funkfernbedienung

Für den Fall, dass die Funkfernbedienung defekt ist oder unauffindbar, können Sie den Motorrahmen durch Druck auf die Taste am Funkempfänger (dauerhaft drücken) auf die Nullposition fahren.

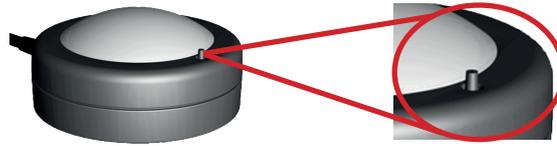


Mechanische Notabsenkung

Bei Stromausfall können die Bereiche Rücken und Fuß manuell abgesenkt werden. Die sogenannte mechanische Notabsenkung ist eine Vorrichtung für alle denkbaren Fälle und eine stets zur Verfügung stehende Möglichkeit, das Antriebssystem abzusenken.

Dies ist unabhängig von weiteren Stromquellen, wie Batterien und auch im Fall einer mechnischen Störung aufgrund von Überlastung anwendbar.

Wichtig: Entfernen Sie die Matratze. Wenn möglich führen Sie diesen Vorgang mit Hilfe einer zweiten Person aus.

- Rücken- oder Fußteil manuell anheben
- Seilzug auf beiden Seiten aushängen

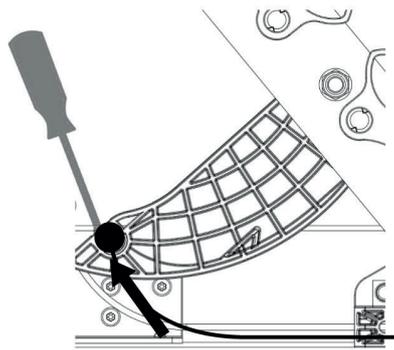

- Rücken- oder Fußteil in Nullstellung bringen

Wichtig: Vor Wiederinbetriebnahme müssen alle Seilzüge wieder in Ihrer vorgesehenen Position fixiert sein, andernfalls droht eine Beschädigung des Antriebs!